

פרטי לקוח/אתר	
שם פרטי	אאא
שם משפחה	כהן
טלפון	052-1234567
כתובת	פעמונים 99, פרדס חנה, בית פרטי



תאריך	02/06/2019
עבודה	איתור נזילה
מס' הזמנה ברביטק	So12345678
עובדים ברביטק	דוד שרון



לחלן תיאור וממצאי העבודה וביצוע:

1. קומת מרתף	
מקלחת ילדה	יום א', 02 יוני 2019
1.1. לא תקין	
הערה(פירוט ממצא):	בוצע הצפה של מקלחון עד גובה מדרגה. קיימת ירידה עד גובה הגבהה יש לציין שלפני כן בוצע בדיקת הצפה של הקופסא נמצא תקינה
תאור	
המלצות לתיקון:	יש להרים הריצוף ולעבור על האיטום של כל המקלחת ובמידה הצורך יש לבצע איטום מחדש במידה הצורך יש לבצע ייבוש מתחת הריצוף

מקלחון ילדה	
1.2. חריצים פתוחים	יום א', 02 יוני 2019
הערה(פירוט ממצא):	נמצאו חריצים בשני מקומות במקלחת ילדה
תאור	
המלצות לתיקון:	יש לבצע איטום על ידי חומר גמיש באיזורים איפה שקיימים חריצים


הצפת כיוור	
1.3. ללא ממצאים-תקין	יום א', 02 יוני 2019


יום א', 02 יוני 2019	מקלחת ילדה צילום קווים
1.4. ללא ממצאים-תקין	
בוצע צילום קווים בדלוחין ובקו האסלה	הערה(פירוט ממצא):

יום א', 02 יוני 2019	בדיקת לחץ מים
1.5. ללא ממצאים-תקין	
חשוב לציין שקיים בעבר פיצוץ בצינור מים חמים האינסטלטור שהיה לא החליף צינור ושם פקק זמני בחנוכיה	הערה(פירוט ממצא):



יש להחליף הצינור ולאחר מכן יש לבצע בדיקה חוזרת בלחץ מים חם	המלצות לתיקון: תאור
--	-------------------------------

יום א', 02 יוני 2019	פיר מעלית
1.6. סימני מים	
הערה(פירוט ממצא): נמצא בפיר של המעלית מים חשוב לציין שבוצע התזה בגג ואחרי 2 דקות התחילו טיפטופים בפיר של המעלית	
	
המלצות לתיקון: יש לבצע ייבוש ע"י ייבשנים באיזור הפיר מעלית תאור	

יום א', 02 יוני 2019	קירות שונים בבית
1.7. סימני רטיבות	
הערה(פירוט ממצא): נמצאו בכל הקומה מרתף סימני רטיבות	
	
המלצות לתיקון: יש לבדוק רמת רטיבות בריצפה במידה הצורך יש לבצע ייבוש מתחת הריצוף תאור	

2. קומת קרקע

יום א', 02 יוני 2019

כניסה לבית

2.1. חריצים פתוחים

נמצאו חריצים פתוחים במקומות שונים בכניסה לבית

הערה(פירוט ממצא):



תאור

יש לבצע איטום על ידי חומר איטום גמיש

המלצות לתיקון:

יום א', 02 יוני 2019	ניקוז מטבח
רטיבות בריצוף	2.2.
נראו סימני רטיבות מסביב לקופסא	הערה(פירוט ממצא):
 <p>מקום פתוח מסביב צינור</p>	 <p>מקום פתוח מסביב ניקוז</p> <p>סימנים מים</p>
תאור	המלצות לתיקון:
יש לבצע איטום מסביב הניקוז מטבח	יש לעקוב ולבדוק אם הרטיבות ממשיכה סביב הניקוז


יום א', 02 יוני 2019

צמ"ג שמאלי

2.3 חיבורים פתוחים

בוצע צילום קו מלמטה למעלה .
נמצאו שני חיבורים פתוחים בצמ"ג
ב3.90 מטר מופה פתוחה
ב3.70 מטר מופה פתוחה

הערה(פירוט
ממצא):

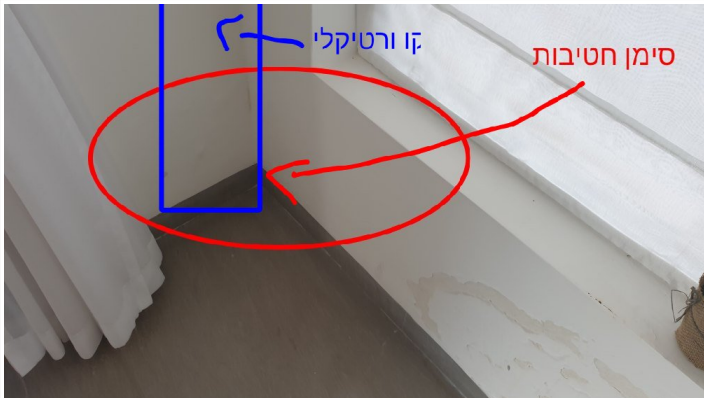



תאור

יש לבצע ציפוי אפוקסי בחיבורים

המלצות לתיקון:

יום א', 02 יוני 2019

צמ"ג שמאלי

2.4. חריץ

נמצא חריץ קרוב לצינור ורטיקלי

הערה(פירוט ממצא):



תאור

יש לבצע איטום על ידי חומר איטום גמיש

יש לבדוק את האיטום מתחת לדק

המלצות לתיקון:

3. קומה ראשונה

יום ד', 05 יוני 2019

מקלחון הורים

3.1. ירידת מים בריצוף

הערה(פירוט ממצא):
בוצעה הצפה לרצפת המקלחון והיתה ירידת מים
בוצעה הצפה למחסום במקלחון ונמצא תקין





תאור

המלצות לתיקון:

יש לבדוק מתחת לריצוף את האיטום כולל חגורת הפרדה בכניסה לחדר הרחצה

בברכה, ברביטק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ